



(苏)制 00000620号

# **Scout SE**系列电子天平

## 操作手册



## 1. 简介

本手册包括 Scout SE 系列电子天平的安装、操作和维护等内容。请在使用本产品前仔细阅读本手册。

### 1.1 安全事项

请遵从以下安全事项：

- 在使用本产品前，请确认适配器符合当地的电源要求。
- 请在干燥稳定的环境中使用本产品。
- 请不要在潮湿或者腐蚀性环境中储存和使用本产品。
- 请不要尝试自行修理本产品。

### 1.2. 操作面板

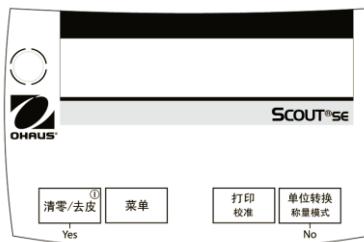


图1-1 操作面板

表1-1 操作面板功能

按 键	功 能
清零/去皮 ① Yes	● 主功能（短按）—如果天平处于关机状态，则开机。 如果天平处于称重状态，则清零/去皮。
	● 第二功能（长按）—关机
	● 菜单功能—在菜单操作中，短按进入子菜单或者接受当前菜单选项。
菜单	● 主功能（短按）—进入用户菜单。
打印 校准	● 主功能（短按）—打印当前读数。
	● 第二功能（长按）—启动量程校正功能。
单位转换 称量模式 No	● 主功能（短按）—选择下一可选的称重单位。
	● 第二功能（长按）—在当前称重单位和可选的称重模式之间切换。
	● 菜单功能—在菜单操作中，短按切换菜单选项。


## 2. 安装

### 2.1 开箱

- Scout SE 天平
- 秤盘
- 防风罩
- AC电源适配器
- 操作手册
- 合格证

### 2.2. 使用场所的选择

天平应在清洁、稳定的环境中使用以保证称量精确。请不要在温度变化剧烈、有磁场或产生磁场的设备，气流较大或者有震动的环境中使用天平。在使用天平之前请按图示调整水平。

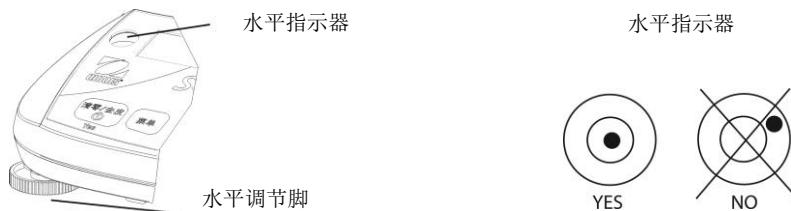

### 2.3. 运输保护装置、秤盘安装和校正锁定开关

在使用天平之前必须打开运输保护装置。请参照图2-1将运输保护装置滑动到解锁位置 。

将金属秤盘放置到秤盘支架上。秤盘尺寸请参照表6-1。

校正锁定开关用于保护菜单设置以避免未经许可的修改。请参照图2-2将校正锁定开关滑动到解锁位置 。

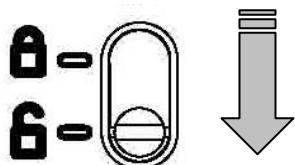


图2-1 运输保护装置

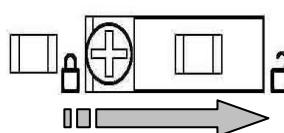


图2-2 校正锁定开关

## 2.4 电源安装

请参照图 2-3 和 2-4 连接电源适配器。

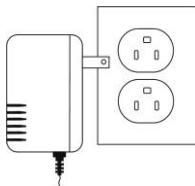


图 2-3 电源适配器



For use with CCC Certified (or equivalent approved) power source, which must have a limited circuit output.

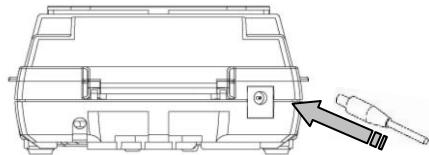


图 2-4 电源适配器的安装

## 2.5 电池安装

天平可以使用 4 节 AA 电池做为电源。请参照图 2-5 安装电池（电池不包括在标准配置内）。

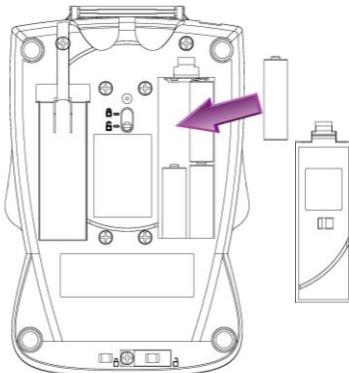


图 2-5 电池的安装

## 2.6 量程校正

短按 **清零/去皮** 按键开机。长按 **打印/校准** 按键进入量程校正功能，当天平显示 **[CAL]** 时释放按键。天平将立即开始捕捉零点，同时显示 **[-C-]**。零点捕捉完成后，天平显示需要加载的校正砝码重量。请在秤盘上放置所需砝码，短按 **Yes** 键，天平捕捉加载重量，同时显示 **[-C-]**。加载点捕捉完成后，天平显示 **[done]**，量程校正完成。

建议：在量程校正之前，预热天平五分钟可提高校正的精度。

## 3. 操作

### 3.1 称重单位

选择称重单位：短按 **单位转换/称量模式** 按键可切换到下一可选的称重单位。

### 3.2 称重模式

选择称重模式：长按 **单位转换/称量模式** 按键可选择称重模式。

#### 3.2.1 计件模式

计件模式可求得单件重量均匀的零件的总件数。

选择计件模式：长按 **单位转换/称量模式** 按键，直到天平显示 **PC**。释放按键，天平显示 **[Clr.APW]**。

**建立样品单重(APW)**：在开始新零件的计件称量之前，需要建立新的样品单重。当天平显示 **[Clr.APW]** 时，短按 **No** 键可以直接进入计件模式，天平将使用前一次计件称量时保存的样品单重。短按 **Yes** 键可以清除前一次计件称量时保存的样品单重，天平显示建立新的样品单重所需要的参考样品数。短按 **No** 键可以选择参考零件数（5、10、20、50或者100），选择好参考零件数后，在秤盘上放置所需数量的样品，短按 **Yes** 键，天平开始建立样品单重。样品单重建立后，天平进入计件模式。

**APW增强模式**：APW增强模式可以提高计件的准确性。如果增加的重量小于前一次称量的样品重量，天平会根据当前的总重量和总样品数自动计算新的样品单重。当样品单重更新后，天平短暂显示 **[APW.Enh]** 后回到计件模式。

建立新的APW：长按 **单位转换/称量模式** 按键，直到天平显示 **PC**。

退出计件模式：长按 **单位转换/称量模式** 按键。

#### 3.2.2 密度模式

用户可以利用密度称量选件（选购件，需要单独购买）或者下称钩计算样品的密度。

请参照密度称量选件说明书安装密度称量组件。

选择密度模式：长按 **单位转换/称量模式** 按键，直到天平显示 **G**。释放按键，天

平显示[SPEC.Gr]。等待5秒钟，天平显示[**R or. Weigh**]。此时，将样品悬挂在密度称量选件上并按**打印/校准**按键可得到样品在空气中的重量。天平显示[**Weigh**]，此时，将样品浸入水中并按**打印/校准**按键可得到样品在水中的重量。天平显示密度值，同时**G**闪烁示意当前示值为样品的密度值。

退出密度模式：长按**单位转换/称量模式**按键。

## 4. 菜单

### 4.1 菜单结构

菜单结构请参照表4-1。

表4-1 菜单结构

S.E.t.u.P		U.n.i.t		E.n.d		注：
<b>R-OFF</b>	<b>On</b>	U.n.i.t	<b>g</b>	<b>On</b>	<b>YES</b>	称重单位
	<b>OFF</b>			<b>OFF</b>	<b>No</b>	克 g 1
<b>LIGHt</b>	<b>On</b>	U.n.i.t	<b>kg</b>	<b>On</b>		千克 kg 0.001
	<b>Auto</b>			<b>OFF</b>		
	<b>OFF</b>					
<b>SPAN</b>	<b>YES</b>	U.n.i.t	<b>PC</b>	<b>On</b>		称重模式
	<b>No</b>			<b>End</b>		计件模式
<b>Lin</b>	<b>YES</b>			<b>OFF</b>		密度模式
	<b>No</b>					
<b>LFE</b>	<b>On</b>	SPEC.Gr	<b>G</b>	<b>On</b>		
	<b>OFF</b>			<b>OFF</b>		
<b>End</b>	<b>YES</b>	End		<b>YES</b>		
	<b>No</b>			<b>No</b>		

注：

- 1) 粗体所示的菜单选项为出厂默认值
- 2) 部分型号没有kg单位

## 4.2 菜单操作

进入菜单： 短按 **菜单** 按键进入菜单。天平显示 [**S.E.t.U.P.**]。

菜单的选择： 在菜单设置中，短按 **Yes** 按键可以进入子菜单或者接受当前菜单选项。短按 **No** 按键切换菜单选项。

退出菜单： 当天平显示 [**End**] 时，短按 **Yes** 按键返回上一级菜单。当天平显示 [**E.n.d**] 时，短按 **Yes** 按键退出菜单。

注意：主菜单的字母间有小数点，子菜单的字母间没有小数点。例如： [**S.E.t.U.P.**] 是主菜单， [**LFT**] 是子菜单。

### 4.2.1 Setup 菜单 [**S.E.t.U.P.**]

**自动关机 [A-OFF.]：** 可选设置：**On OFF**  
设置为 [**On**] 时，4分钟内没有操作天平将自动关机。

**背光 [L.Offt.]：** 可选设置：**On OFF 或者 Auto**  
设置为 [**Auto**] 时，每次操作时，背光会自动点亮4秒钟。

**量程校正 [SPAN]：** 用空载点和满载点对天平进行校正。当工作环境变化时，建议进行量程校正以称量精确。

**线性校正 [L.in]：** 用空载点、半载点和满载点对天平进行校正。

**LFT [L.FF.]：** 可选设置：**On OFF**  
设置为 [**On**] 时，天平符合 **JB/T 5374-1991**。

### 4.2.2 Unit 菜单 [**U.n.i.t**]

本菜单用于设置称重单位和称重模式。可选称重单位和模式请参照表4-1。

### 4.2.3 通讯和打印菜单

当安装通讯接口时，天平将显示通讯和打印菜单。请参考通讯接口选件的参照手册。

### 4.3. 校正锁定开关

校正锁定开关用于保护菜单设置以避免未经许可的修改。请参照图4-1把校正锁定开关滑动到锁定位置  以避免未经授权的菜单修改。可利用线铅封或者纸铅封对天平进行铅封。

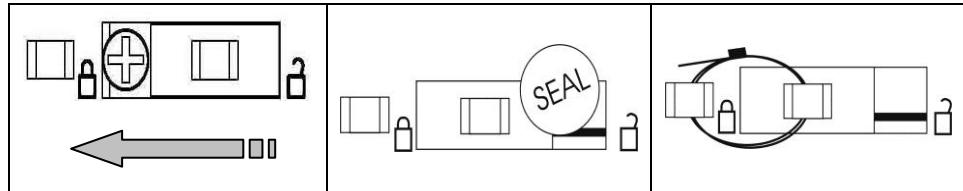


图4-2 铅封

### 4.4 下称钩

下称钩放置在电池盒盖中。请参照图 4-3 安装下称钩并进行下挂称量。

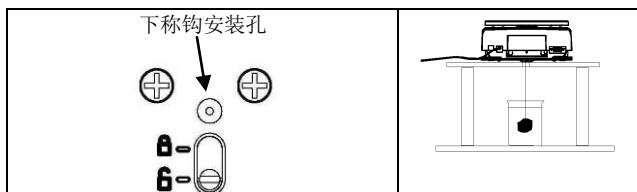


图 4-3 下挂称量

## 5. 维护

### 5.1 故障处理

表 5-1 列出了常见的故障和处理方法。

表 5-1 故障处理

现象	可能原因	措施
无法开机	<ul style="list-style-type: none"> <li>无电源</li> <li>电池没电或者安装错误</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>连接电源适配器</li> <li>重新安装电池或者更换电池</li> </ul>
读数不稳定	<ul style="list-style-type: none"> <li>校正参数错误</li> <li>环境不稳定</li> <li>运输保护开关未打开</li> <li>秤盘接触杂物</li> <li>防风罩接触秤盘</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>校正天平</li> <li>在稳定的环境中使用天平</li> <li>打开运输保护开关</li> <li>清理秤盘周围的杂物</li> <li>检查秤盘是否安装正确, 检查样品是否检出防风罩</li> </ul>
校正失败	<ul style="list-style-type: none"> <li>环境不稳定</li> <li>使用错误的校正砝码</li> <li>运输保护开关未打开</li> <li>校正锁定开关未打开</li> <li>LFT菜单设置为ON</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在稳定的环境中使用天平</li> <li>使用正确的砝码校正</li> <li>打开运输保护开关</li> <li>打开校正锁定开关</li> <li>LFT菜单设置为OFF</li> </ul>
Err 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>内部校验错误</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>重新开机</li> <li>联系奥豪斯公司或者授权经销商</li> </ul>
Err 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>超载或欠载</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查秤盘是否正确安装</li> <li>取下秤盘上的重物</li> </ul>
Err 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>错误的校正砝码</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用正确的校正砝码</li> </ul>
Err 8	<ul style="list-style-type: none"> <li>RS232缓冲区溢出</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>重新开机</li> <li>检查天平和计算机的通讯参数设置</li> </ul>
Err 9	<ul style="list-style-type: none"> <li>内部数据错误</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>联系奥豪斯公司或者授权经销商</li> </ul>

### 5.2 售后服务

如遇无法排除的故障, 请联系奥豪斯公司或授权经销商。

## 6. 技术参数

### 6.1 产品参数

表6-1 产品参数

型号	Scout SE				
产品描述	SE202FZH	SE402FZH	SE602FZH	SE601FZH	SE1501FZH
最大秤量 (g)	200	400	600	600	1500
实际分度值 (g)	0.01	0.01	0.01	0.1	0.1
检定分度值 (g)	0.1	0.1	0.1	1	1
准确度等级	(III)	(III)	(III)	(III)	(III)
最大允许误差 (MPE) (g)	0≤m≤50: ±0.05 50<m≤200: ±0.10 200<m≤400: ±0.15	0≤m≤50: ±0.05 50<m≤200: ±0.10 200<m≤600: ±0.15	0≤m≤50: ±0.05 50<m≤200: ±0.10 200<m≤600: ±0.15	0≤m≤500: ±0.5 500<m≤600: ±1.0	0≤m≤500: ±0.5 500<m≤1500: ±1.0
量程校正砝码 (g)	200	200	300	300	1000
线性校正砝码 (g)	100 200	200 400	300 600	300 600	1000 1500
称重单位 和模式	g、kg 等称量单位 计数模式和密度模式				
去皮范围	全量程递减				
稳定时间	3秒				
工作温度范围	(10 – 30)°C				
工作湿度范围	30%-85%				
秤盘尺寸 (mm)	直径120				123 x 124

型号	Scout SE			
产品描述	SE2001FZH	SE3001FZH	SE6001FZH	SE6000FZH
最大秤量 (g)	2000	3000	6000	6000
实际分度值 (g)	0.1	0.1	0.1	1
检定分度值 (g)	1	1	1	10
准确度等级	(III)	(III)	(III)	(III)
最大允许误差 (MPE) (g)	0≤m≤500: ±0.5 500<m≤2000: ±1 2000<m≤3000: ±1.5	0≤m≤500: ±0.5 500<m≤2000: ±1 2000<m≤6000: ±1.5	0≤m≤500: ±0.5 500<m≤2000: ±1 2000<m≤6000: ±1.5	0≤m≤500: ±5 500<m≤600: ±10
量程校正砝码 (g)	1000	2000	3000	3000
线性校正砝码 (g)	1000 2000	2000 3000	3000 6000	3000 6000
称重单位 和模式	g、kg 等称量单位 计数模式和密度模式			
去皮范围	全量程递减			
稳定时间	3秒			
工作温度范围	(10 – 30)°C			
工作湿度范围	30%-85%			
秤盘尺寸 (mm)	123x124			

执行标准: **GB/T26497-2011**

注: SE202FZH、SE402FZH、SE602FZH 和 SE601FZH 不提供 kg 单位。

## 6.2. 选件

表 6-2 选件

选件	PART NUMBER
RS232 通讯接口选件	72206287
USB 通讯接口选件	72206288
密度称量选件	72202685
安全装置	76288-01
针式打印机	SF42
SF42 打印机电缆线	80500572
校正砝码	请联系奥豪斯公司或者授权经销商

## 6.3 产品尺寸

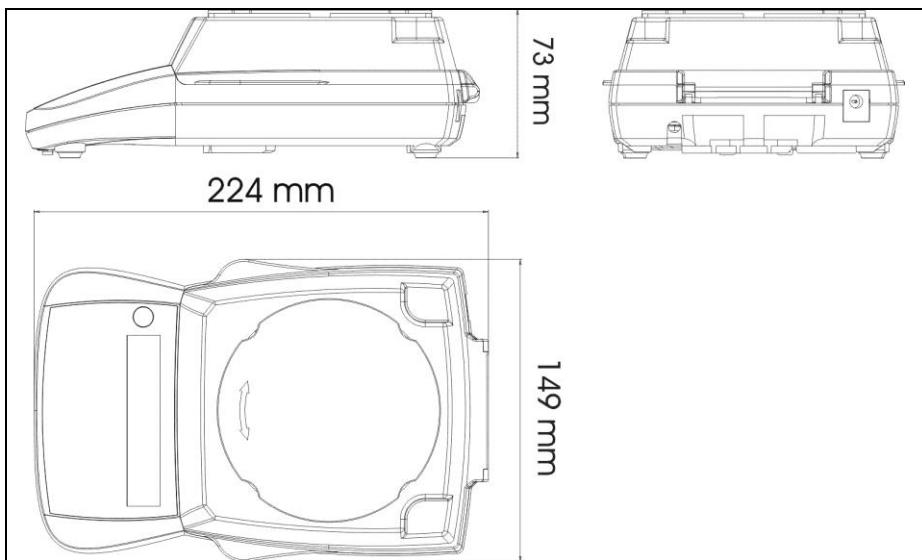


图 6-1 产品尺寸

## 电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	×	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
传感器	×	○	○	○	○	○
适配器	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T-11363-2006《电子信息产品有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 规定的限量要求。